



株式会社 東邦製作所

# dMC-50、35、24形コントロールモータ 取扱説明書

Manual No. NN-13190A-J

## お願い

- 製品を据付け、配線、運転される前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書は、この製品を実際に使用される方が、すぐに見られる場所に保管してください。
- ご契約仕様以外で使用される場合は、当社は責任を負いかねますので、十分ご注意願います。

## [安全に関するご注意]

- ご使用（据付、運転、保守、点検など）の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。
- 安全を確保するため、運転、保守はコントロールモータについて理解していない人を従事させないでください。
- この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「危険」「警告」「注意」として区分しております。



: このマークの欄は「死亡または重傷を負う危険が想定され、かつ切迫して生じる可能性が高い」内容です。



: このマークの欄は「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。




: このマークの欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



: 参考情報であることを示します。

いずれも重要な内容を掲載していますので必ず守ってください。

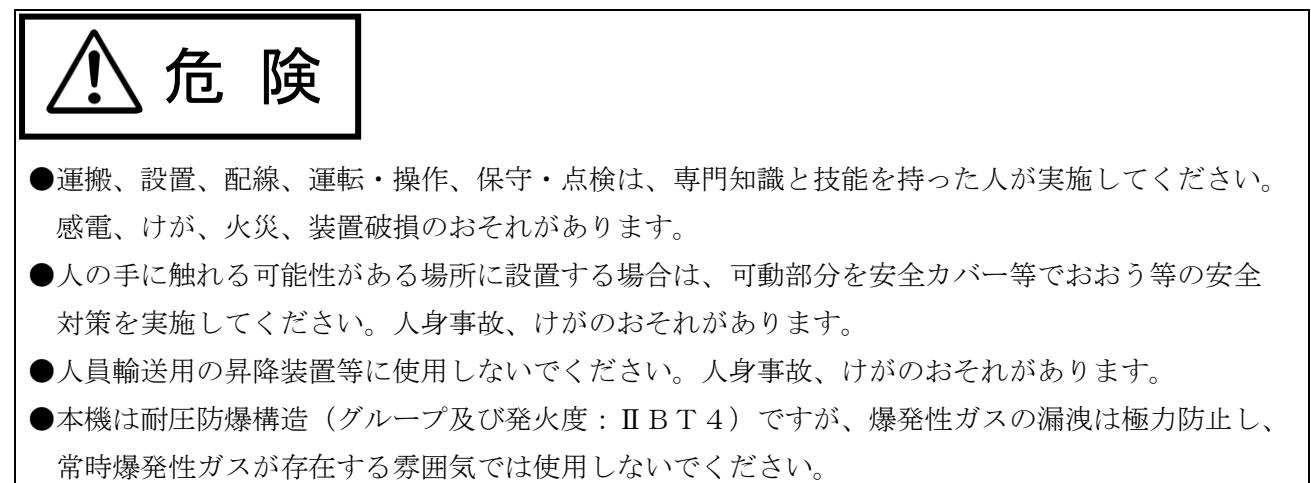



## 注 意

- 熱伝導や輻射熱による影響を受ける可能性がある場所に設置する場合は、断熱材や遮熱板を設ける対応を行ってください。機器破損の恐れがあります。
- 改造や標準外部品への交換は行わないでください。機器破損の恐れがあります。
- 本書内に記載されている項目以外の分解・調整は行わないでください。機器破損の恐れがあります。
- 銘板を取り外さないでください。
- ポテンショメータは電圧分圧回路で使用してください。又、印加電圧は定格電力（内蔵ポテンショメータにより異なる）を超えない値としてください。部品破損の恐れがあります。
- コントロールモータを足場にして他の作業を行う事は絶対に避けてください。けが、機器破損のおそれがあります。

## [ご使用の前に]

- 本書はお使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- 本書には据付けからメンテナンスまでの基本的な内容を記載しております。製品をご使用になる前に必ず熟読し、ご理解いただいたうえでご使用ください。
- 機器の改造は絶対に行わないでください。改造に起因した故障・不具合について、弊社では一切の責任を負いません。
- 本書に記載してある部分以外の分解・調整は絶対に行わないでください。指定部分以外の分解・調整に起因した故障・不具合について、弊社では一切の責任を負いません。
- 弊社指定の純正部品以外は使用しないでください。純正部品以外を使用したことに起因した故障・不具合について、弊社では一切の責任を負いません。



## 一 目 次 一

1. 荷受時点検	4
2. 仕様	4
3. 保管	6
4. 据付	7
5. 使用機器との連結	9
6. 配線	11
7. 運転	14
8. 日常点検と保守	16
9. 分解・組立と調整	21
10. トラブルと処置	29
11. 製品保証	31
12. お問合せ先	32

## 1. 荷受時点検



### 注 意

- 天地を確認の上、開封してください。けが、機器破損のおそれがあります。
- 現品がご注文通りのものかどうか確認してください。間違った製品を設置した場合、けが、装置破損のおそれがあります。
- 銘板を取り外さないでください。

コントロールモータが到着しましたら、下記の点をご確認ください。

- (1) 銘板記載の項目が、ご注文通りのものか。
- (2) 輸送中に破損した箇所はないか。
- (3) ねじやボルトに緩みはないか。

製品をご確認いただいた後、万が一不具合箇所や疑問点がありましたら最寄りの弊社営業所へご照会ください。又、お問い合わせの際は銘板に記載してある製品の形式と製造番号（7桁の数字）をご連絡ください。

## 2. 仕様

### 2. 1 標準製品仕様

表 1 に仕様を示します。

表 1 : 仕様

型式	d MC - 5 0		d MC - 3 5			d MC - 2 4		
構造	耐圧防爆 E x d II B T 4 G b (最高表面温度 135°C以下)							
モータ呼称出力(W)	8				4			
モータ電源 AC(V)	100	110	200	220	24	100	110	200
周波数(Hz)	50 / 60							
定格電流(A)	0.32/0.35	0.37/0.39	0.17/0.18	0.19/0.20	0.90/1.00	0.20/0.22	0.23/0.24	0.11/0.11
ストローク(° )	90							
タイミング(s)	60/50 、 30/25 (50/60Hz 時)							
時間定格	50%定格 (1分間の最大起動回数 20回)							
参考短時間定格	30min (定格電圧時)							
周囲温度	-20°C ~ +50°C凍結無きこと							

使用可能な仕様は納入仕様書、社銘板に記載しております。



## 2. 2 準拠規格及び特別な条件

### (1) 製品準拠規格及び指針

適用基準

工場電気設備防爆指針（国際整合技術指針）

JNIOSH-TR-46-1 及び 2:2015

### (2) 使用条件

① 耐圧防爆接合部の諸寸法を図1に示す。

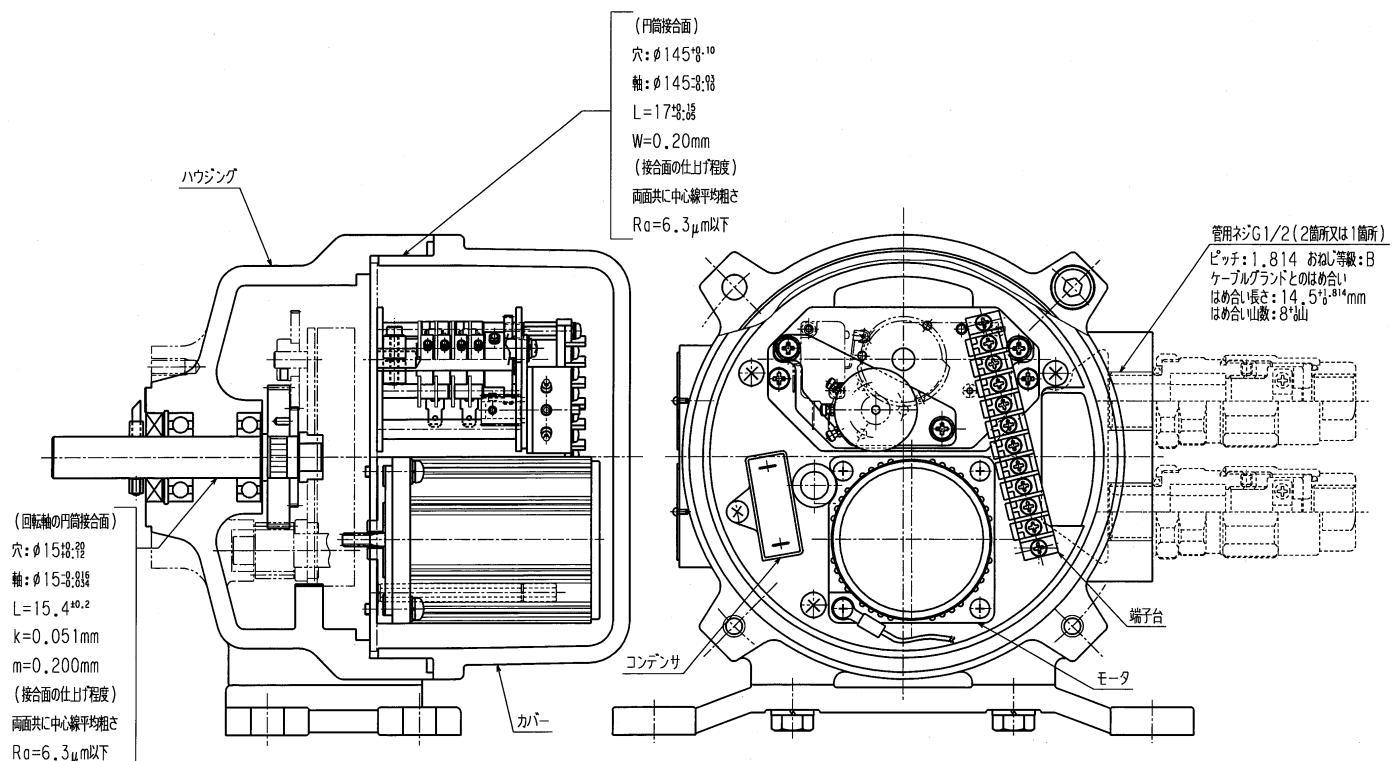


図1：接合部諸寸法

※接合部を形成する部分の部品交換は弊社工場での引取り整備となりますので、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

### ② カバー取り付けに使用するボルトの種類

強度区分: A 2 – 7 0

材質: S U S 3 0 4

サイズ: M8 × 30 L 六角穴付きボルト (バネ座金、平座金組込)

### ③ ハウジング、カバー外面の塗装膜厚は2 mm 以下とすること。

### 3. 保管

コントロールモータをすぐにご使用にならない場合、下記の点に注意して保管してください。

#### 3. 1 保管場所

屋内の清潔で乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。



- 屋外や湿気、じんあい、激しい温度変化、腐食性ガスなどのある場所には保管しないでください。機器破損のおそれがあります。
- 電線引き込み口の防水用プラグは取り外さないでください。水の浸入により機器破損の恐れがあります。

#### 3. 2 保管期間

- (1) 保管期間は1年未満としてください。
- (2) 保管期間が1年より長期となる場合は、最寄りの弊社営業所にご照会ください。
- (3) 標準防錆仕様

##### ①外部防錆

工場出荷時、出力軸にさび止めを塗布して出荷しています。出荷後6ヶ月に1回は防錆状態を確認し、必要な場合は再防錆処置を行ってください。

##### ②内部防錆

工場出荷時、密閉状態で出荷しているので特に防錆処置は行っていません。保管時はカバーの開放はせず、屋内の清潔で乾燥した温度変化の少ない場所に保管してください。

#### 3. 3 保管後の使用

- (1) オイルシールは、温度や紫外線など周囲の影響を受けて劣化しやすいので、長期の保管後は運転開始前に点検をし、劣化が認められたものは交換が必要です。
- (2) 運転開始時、異常な音・振動・発熱などがないかを確認してください。異常が認められた場合は直ちに最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



## 4. 据付



### 注意

- 銘板又は製作仕様書以外の仕様で使用しないでください。感電、けが、機器破損のおそれがあります。
- コントロールモータには絶対に乗らない、ぶら下がらないようにしてください。けが、機器破損のおそれがあります。
- 製品の許容周囲温度範囲内の環境に設置してください。特に被駆動側装置からの熱伝導や輻射熱の影響を受ける場所は避けてください。機器破損のおそれがあります。
- 本機は耐圧防爆構造（グループ及び発火度：Ⅱ B T 4）ですが、爆発性ガスの漏洩は極力防止し、常時爆発性ガスが存在する雰囲気では使用しないでください。

### 4. 1 据付場所

周囲温度  $-20 \sim +50^{\circ}\text{C}$

凍結無きこと

周囲湿度  $45\% \sim 85\% \text{RH}$ 以下 結露無きこと

高 度  $1000\text{m}$ 以下

雰囲気 腐食性ガス・蒸気のないこと。

じんあいを含まない換気の良い場所であること。

設置場所 屋内（屋外）

#### 注記

屋外設置の場合は風雨・直射日光を避ける為、屋外カバーの設置をお願い致します。又、海岸沿い等の塩害が想定される設置環境の場合は、特殊塗装での対応も可能です。最寄りの弊社営業所へご相談ください。

### 4. 2 据付方向

出力軸が水平となる方向を基本姿勢とします。それ以外の据付け方向では、図2のように出力軸が天井を向く据付けは避けてください。

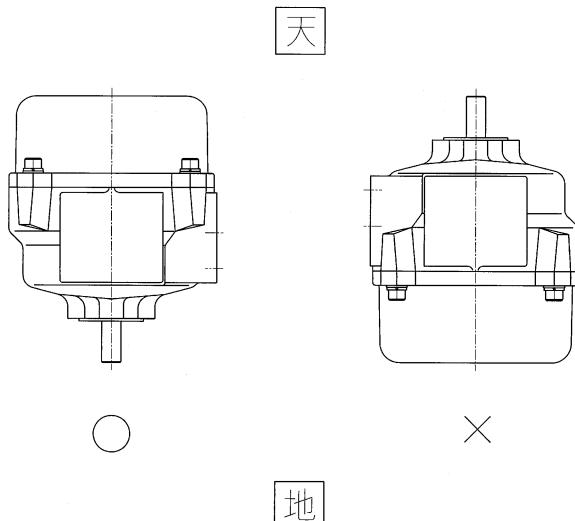


図2：据付け方向の制限

## 4. 3 コントロールモータの固定方法



- 据付け前に取付け面がフラットであることを確認してください。取付け面に凹凸があると、コントロールモータの取付箇所に無理な荷重がかかり、破損するおそれがあります。
- 固定用ボルトは確実に固定してください。ボルトの締め付けが不十分だと負荷運転において取付け箇所及び減速歯車部に過大な荷重がかかり、寿命が極端に短くなるおそれがあります。

(1) 固定用ボルトは強度区分4.8以上の防錆処理を施してあるものを使用してください。  
又、必ずねね座金等の緩み止めを併用してください。

表2：据付けボルトサイズと取付タップ仕様

取付位置	ボルトサイズ	有効ねじ深さ	ねじピッチ
正面	M 6	12mm 以上	1. 00
下部	M 8	15mm 以上	1. 25
取付脚付き	M 10	—	—

正面タップを利用する場合は約9mmネジがかみ合う様にボルト長さを決定してください。  
下部タップを利用する場合は約12mmネジがかみ合う様にボルト長さを決定してください。  
いずれの場合も、完全に締め込んだ時に底当たりしないように余裕のあるボルト長さを決定してください。  
取付脚付きの場合は(2)を参照してください。



(2) 取付脚を使用し、ボルト&ナットで固定する場合は、図3のようにナット側にボルトの先端が5mm程度出る長さのボルトを使用してください。又、ベース面にタップ穴加工をして取付ける場合、タップ深さは20mm以上必要です。

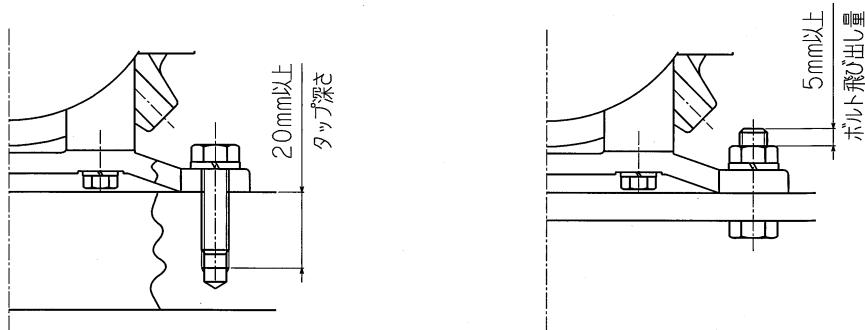


図3：固定方法

## ! 注意

- コントロールモータの自重以上の荷重が加わらないようにしてください。取付け脚破損によるけが、機器破損のおそれがあります。

## 5. 使用機器との連結

## ! 注意

- 被駆動側装置との連結前に回転方向を確認してください。回転方向の違いによってけが、装置破損のおそれがあります。
- 回転部分に触れないように囲いカバー等を設けてください。けがのおそれがあります。
- 被駆動側装置とカップリング等を用い直結する場合、芯出しにご注意ください。芯出しが不十分だと減速歯車及び軸受けに過大な負荷がかかり、寿命が極端に短くなるおそれがあります。
- 出荷時、出力軸に防鏽油が塗布してあるのでシンナー等で十分にふき取ってからご使用ください。弊社標準の締め込み式レバーの場合、防鏽油の影響で軸すべりの原因となるおそれがあります。
- チェーンやギヤを用いた動力伝達は行わないでください。衝撃的負荷により機器破損のおそれがあります。

## 5. 1 回転方向の確認

コントロールモータの回転方向は出力軸部の開度目盛板又は仕様書により確認できます。回転方向はすべて出力軸端より見た方向を表しています。

## 5. 2 レバーリングによる連結


被駆動側装置との連結がレバーリングの場合、レバーの回転角度は図4の範囲内になるように調整してください。又、ロッドは十分強度を持ったものを適切な長さで使用してください。

### 注記

弊社標準の締め込み式レバーの場合、出力軸及びレバー穴の防錆油をふき取った後、レバー締付けボルト及びレバー付属の六角穴付き止めビスをしっかりと締めて固定してください。

## 5. 3 カップリングによる接続

カップリングを使用し接続する場合、被駆動側との芯出し誤差は使用するカップリングの基準値内となるように調整してください。又、接続時、コントロールモータの出力軸に過大な軸方向負荷（スラスト負荷）が掛からないようにしてください。

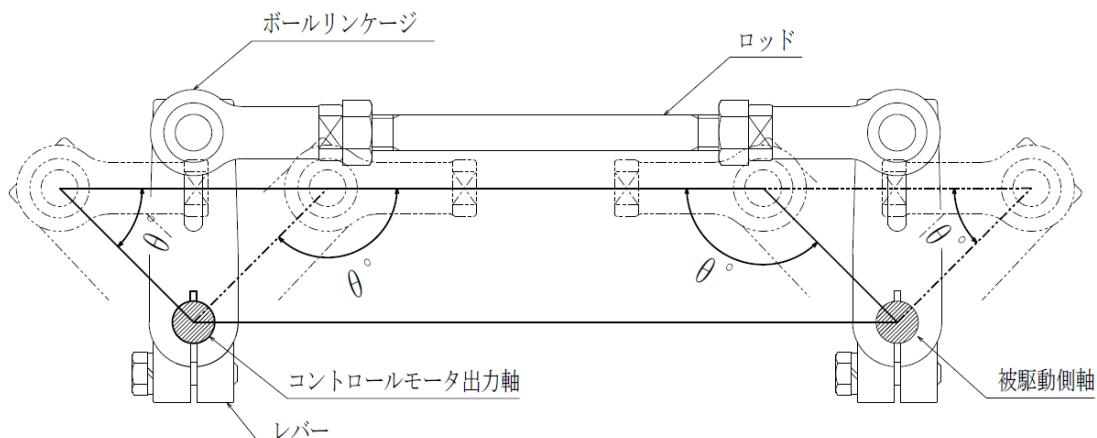

$$45^\circ \leq \theta \leq 135^\circ$$

$\theta$ ° を45°未満、または135°より大きくしないで下さい。

図4：レバーリングの角度

## 6. 配 線



### 危 険

- 活線状態で作業しないでください。必ず電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 電源ケーブルとの結線は、仕様書内の接続図に従って実施してください。感電、火災のおそれがあります。
- 電源ケーブルや内部リード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、はさみ込んだりしないでください。感電、火災のおそれがあります。
- アース用端子を確実に接地してください。感電のおそれがあります。  
外部アース用配線は $5.5\text{ mm}^2$ のものを使用し、接続は付属の圧着端子を使用してください。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります



### 注 意

- 配線は電気設備技術基準や内線規程に従って施工してください。焼損、感電、けが、火災のおそれがあります。
- 絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 屋外や湿気の多い場所での配線引き込み工事は確実に行ってください。水や湿気の浸入により、感電、けが、機器破損のおそれがあります。
- ポテンショメータ（B形のみ未搭載）をフィードバック信号として使用する場合、電圧分圧回路で使用してください。又、印加電圧は定格電力（内蔵ポテンショメータにより異なる）を超えない値としてください。ポテンショメータが破損するおそれがあります。
- ケーブルグランドは指定のものを使用してください。

#### 6. 1 配線準備

本機の電線引き込み方式は耐圧パッキン式です。必ず指定してあるケーブルグランドを使用してください。使用可能なケーブル径は標準の場合 $\phi 11 \sim \phi 12$ です。ケーブルは断面の形状が円形で内部構造は空隙が少なく、ガス等が流通しにくいゴム又は樹脂系キャプタイヤケーブルを使用してください。周囲温度が $45^\circ\text{C}$ を超える場合、許容温度 $70^\circ\text{C}$ 以上のケーブルを使用してください。ケーブルグランドをハウジングのねじ部（G 1/2）に取り付けて使用します。

保護管用カップリングサイズはG 1／2です。

ポテンショメータへの接続は0.5～2.0mm<sup>2</sup>程度の電線を、その他への接続（内部アース線を含む）は0.75～2.0mm<sup>2</sup>程度の電線を使用し、先端には丸型圧着端子を使用してください。  
端子台接続用の圧着端子は付属していませんので準備してください。

### 注記

端子台ねじサイズ：M3 端子幅：6. 3 mm


指定ケーブルグランド：株式会社 セフテック製 認証番号 311CU issue 1.0

型式 G E U L 1 0 - G - P 1	使用可能ケーブル径 $\phi$ 1 1 ~ $\phi$ 1 2
G E U L 1 0 - G - P 2	使用可能ケーブル径 $\phi$ 1 0 ~ $\phi$ 1 1
G E U L 1 0 - G - P 3	使用可能ケーブル径 $\phi$ 9 ~ $\phi$ 1 0
G E U L 1 0 - G - P 4	使用可能ケーブル径 $\phi$ 8 ~ $\phi$ 9
G E U L 1 0 - G - P 5	使用可能ケーブル径 $\phi$ 7 ~ $\phi$ 8
G E U L 1 0 - G - P 6	使用可能ケーブル径 $\phi$ 6 ~ $\phi$ 7

## 6. 2 配線手順（ケーブルグランドの各部品番号・名称は図5を参照）

- (1) 製品カバーを取り外すと端子台が現れます。カバーとハウジングの間にはOリングが入っていますので、紛失したり傷を付けないように注意してください。
- (2) 適正ケーブルを選定し、端子台に配線する電線は長さ調整し、端末処理をしてください。
- (3) ③ボディから⑪～⑬の部品を取り外し、⑦セットスクリューを緩めます。  
⑧グランドを取り外し、⑨スクリューを緩め、⑩クランプにケーブルが通るように広げておきます。また、④パッキンと⑥ワッシャーを③ボディから取り外しておきます。
- (4) ハウジングねじ部に③ボディをねじ込みます。  
①Oリングがハウジングに当たるまで締め付けた後、②ロックナットを締め付けます。
- (5) ④パッキンにケーブルを通します。この際には⑬カップリング、⑪カバー、⑧グランド、⑥ワッシャーを通してから④パッキンを通して、③ボディに組み込みます。
- (6) ケーブル位置を調整し、④パッキンと⑥ワッシャーを奥まで押し込み、⑧グランドを手で止まるまでねじ込みます。図6、7に標準接続図を示します。端末処理した電線を端子台へ接続してください。その後トルクレンチを用いて⑧グランドを適正トルクで締め付けます。  
適正締め付けトルク：30 N・m
- (7) ⑦セットスクリューを締めた後、⑩クランプを止める⑨スクリューを適正トルクで締め付けます。  
適正締め付けトルク：1. 4 N・m  
ケーブルを手で引っ張り、しっかりと固定されているか確認してください。
- (8) ⑬カップリングに保護管を締め付けます。  
必要な場合は、ねじ部にシールテープ等で防水処理を施してください。
- (9) 最後に⑪カバーを③ボディへ適度に締めこんでください。
- (10) 配線終了後は、Oリングの挟み込みに注意してカバーを取り付けてください。



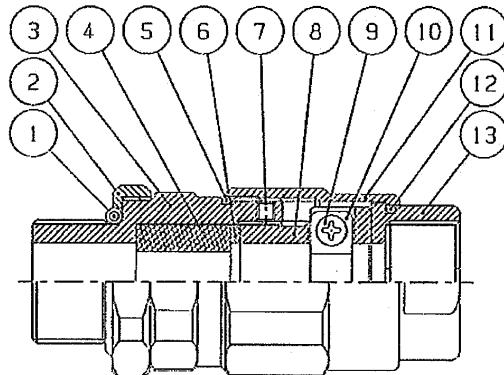

- ①Oリング (NBR)
- ②ロックナット (C3604/Niメッキ)
- ③ボディ (C3604/Niメッキ)  
機器接続ねじ : M20P1.5
- ④パッキン (CR)
- ⑤Oリング (NBR)
- ⑥ワッシャー (SPCC/三価クロメート)
- ⑦セットスクリュー (SUS304/M4×3)
- ⑧グランド (C3604/Niメッキ)
- ⑨スクリュー (SUS304/M3×10)
- ⑩クランプ (SUS304)
- ⑪カバー (C3604/Niメッキ)
- ⑫Oリング (NBR)
- ⑬カップリング (C3604/Niメッキ)

図5：ケーブルグランドの構造と各部名称・材質

※配線手順の詳細は別途ケーブルグランドメーカーの取扱説明書をご覧ください。

弊社ホームページからダウンロード可能です。

### 6. 3 電線口個数

電線口個数は1箇所又は2箇所の仕様があります。納入後に電線口個数の変更はできません。

電線口2箇所の仕様の場合、必ず2箇所使用してください。万が一、納入後に電線口の個数を2箇所から1箇所に変更したい場合は、使用しない一方のケーブルグランドにケーブルを通し、防爆性能を維持してください。この場合も6.2配線手順（ケーブル端末処理や端子台への接続は不要）に従って作業を行ってください。

電線口1箇所から2箇所に増設することは出来ません。

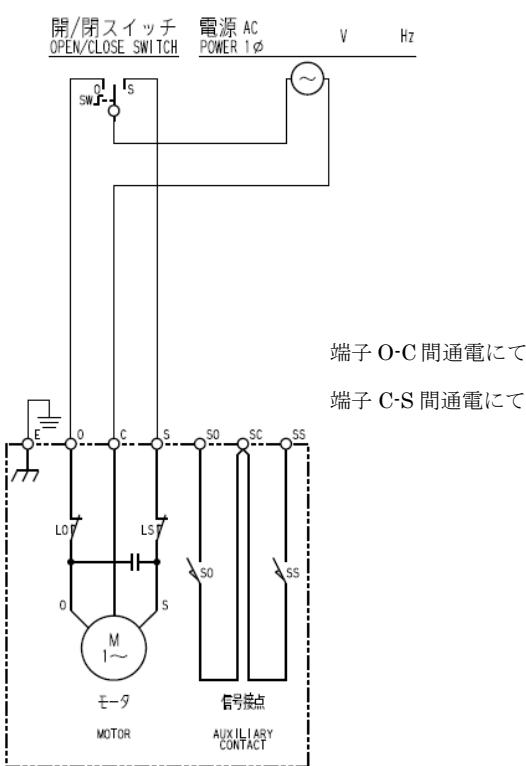


図 6 : B 形 内部接続図

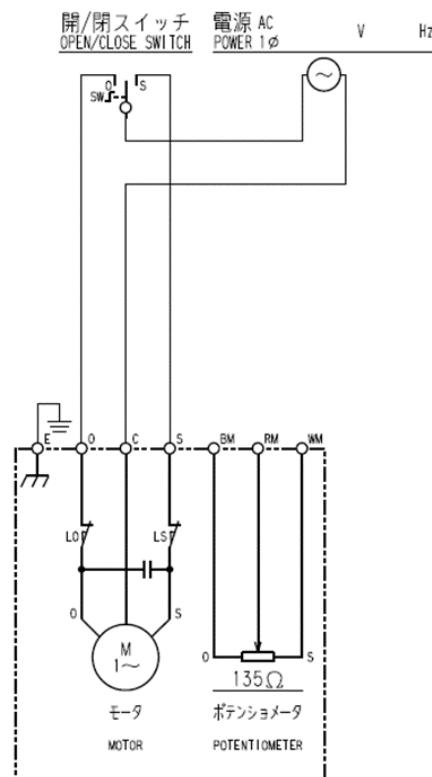


図 7 : C 形 内部接続図

※ この接続図は参考用です。結線、端子符号等は製品仕様書内の接続図を参照してください。

## 7. 運転



### 危険

- 運転中、回転体（出力軸など）へは絶対に接近又は接触しないでください。巻き込まれ、人身事故のおそれがあります。
- 停電した時は必ず主電源を切ってください。知らぬ間に通電され、感電、けが、機器破損のおそれがあります。
- カバーを取り外した状態で運転しないでください。作業後はカバーをもとの位置に取り付けてください。感電のおそれがあります。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります。





## 注意

- 運転中、コントロールモータはかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。  
やけどのおそれがあります。
- 異常が発生した場合は直ちに運転を停止してください。感電、けが、火災のおそれがあります。
- 定格負荷以上での運転をしないでください。けが、機器破損のおそれがあります。
- 運転条件（負荷時間率／運転頻度）を守ってください。連続運転やハンチング等の頻繁な動作はしないでください。モータが過熱し、故障・事故の原因となります。

### 7. 1 運転準備

据付け、配線が終わりましたら、運転開始前に次の点を確認してください。

- (1) 配線が間違えなく確実に行われているか。
- (2) 被駆動側装置との連結は正しく行われているか。
- (3) 据付けボルトは確実に締め付けてあるか。
- (4) 回転方向は計画通りのものか。

上記の確認が終わりましたら、無負荷で電動運転に入ります。

### 7. 2 試運転手順

- (1) 端子O-C間に電源を印加します。この時コントロールモータは開方向に動作しますので、被駆動側装置との回転方向が合致していることを確認してください。
  - (2) 全開位置まで動作するとコントロールモータ内蔵のマイクロスイッチで停止します。停止位置が被駆動側装置と合致しているか確認してください。
  - (3) 端子C-S間に電源を印加します。この時コントロールモータは閉方向に動作しますので、被駆動側装置との回転方向が合致していることを確認してください。
  - (4) 全閉位置まで動作するとコントロールモータ内蔵のマイクロスイッチで停止します。停止位置が被駆動側装置と合致しているか確認してください。
- この時、表3の項目について確認してください。

表3：試運転時確認事項

回転方向や停止位置は計画通りか	(1) 指示に対して正しい方向に回転しているか (2) 被駆動側装置の停止位置と合致しているか
異常な騒音・振動がないか	(1) 据付面が平面で無い為、ハウジングが歪んでいないか (2) 被駆動側装置の振動がコントロールモータに伝わっていないか
表面温度が異常に高くないか	(1) 電圧の上昇、降下が大きくなないか (2) 使用場所の周囲温度が高くなないか (3) 電流値が定格電流値を超えていないか

異常と認められた場合は、試運転を止め、「10. トラブルと処置」を参照の上、原因の究明をおこなってください。

### 7. 3 運転

7. 2項試運転で異常が無いことを確認した後、運転に入ります。手順は試運転と同様です。無負荷から徐々に負荷をかけていき、試運転と同様に表3の項目について確認してください。異常と認められた場合は、運転を止め、「10. トラブルと処置」を参照の上、原因の究明をおこなってください。

### 8. 日常点検と保守



#### 危険

- 活線状態で作業せず、必ず主電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 運転中の保守・点検については回転体（出力軸など）へは、絶対に接触しないでください。巻き込まれ人身事故のおそれがあります。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 点検の為に使用する電気計測器類は防爆構造のものを使用してください。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります。





## 注意

- 運転中、コントロールモータはかなり高温になります。手や体を触れないように注意してください。  
やけどのおそれがあります。
- 絶縁抵抗測定の際は、端子に触れないでください。感電のおそれがあります。
- 異常が発生した場合の診断は、取扱説明書に基づいて実施してください。異常の原因を究明し、対策処理を施すまでは絶対に運転しないでください。
- 本項に記載してある部分以外の分解・調整は絶対に行わないでください。指定部分以外の分解・調整に起因した故障・不具合について、弊社では一切の責任を負いません。

防爆電気機器について保守・点検の際には下記事項に加えて、労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」を参考にしてください。

### 8. 1 日常点検

表4に従って必ず日常点検を行ってください。点検をおこたるとトラブルの原因になります。

表4：日常点検項目

点検項目	点検内容
電流値	定格電流値以下であるか。
騒音	異常音又は音の急激な変化がないか。
振動	振動が異常に大きくなないか。急激な変化がないか。
表面温度	表面温度が異常に高くなないか。急激に変化がないか。 (条件により異なるが目安として周囲温度+20°C以内なら正常)
動作状態	開閉を頻繁に繰り返すような動作(ハンチング)をしていないか。 停止位置を保持できているか。
容器の損傷確認	容器(ハウジング、カバー)の外面や接合面に損傷、亀裂はないか。

日常点検において何らかの異常が認められた場合は、「10. トラブルと処置」を参照の上、適切な処置を行ってください。それでも回復しない場合は、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。

### 8. 2 グリースについて

本機は減速歯車部に二硫化モリブデン入りリチウム系極圧グリースを使用しています。グリースは初期充填した状態で納入されますので、運転前の充填は必要ありません。又、日常的にも補給の必要はありませんが、表5の周期によりグリース交換を行ってください。

使用グリース：JXTGエネルギー㈱ モリノックグリースAP1

表5：グリースの交換周期

使用環境	推奨交換周期
屋内使用	7～10年
屋外使用	5～10年

表5の年数は、使用頻度や使用環境により異なりますので交換の目安として活用してください。グリース交換作業は内部分解が伴い、弊社工場での引取り整備となりますので、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



- グリースの交換は分解が伴いますので、お客様の手では絶対に行わないでください。機器破損のおそれがあります。

### 8. 3 モータブレーキについて

本機の動力源には、フリクションブレーキ（摩擦式ブレーキ）付きコンデンサモータを使用しています。ブレーキは動作により摩耗し、停止特性に影響を与える可能性がありますので、定期的なモータ交換が必要となります。表6に従ってモータ交換を行ってください。

表6：ブレーキ寿命

形式	ブレーキ寿命
d MC-50、35、24	5000～6000時間

表6の年数は、開閉頻度、環境温度により異なりますので交換の目安として活用してください。モータブレーキのみの交換は構造上できません。モーター式（コンデンサ含）での交換となります。

### 8. 4 ポテンショメータについて（B形のみ未搭載）

ポテンショメータは制御上重要な役割を果たす電気部品です。ポテンショメータが故障すると、システム全体に影響を及ぼす事がありますので、日常点検により不具合を早期に発見することが重要です。ポテンショメータは構造上常に抵抗体上をブラシ（接触子）が摺動しています。摩耗による劣化が想定され、前ぶれなく突然不具合となる事象が多いことから定期的な予防保守が重要です。表7に従い定期的な点検と交換を行ってください。

#### （1）ポテンショメータの点検方法（図8参照）

- ①コントロールモータを電動動作で全閉位置とし電源を遮断します。
- ②カバーを外し、端子BM, RM, WMに接続されている外部配線を解線します。



手順③は巻線抵抗形とコンダクティブプラスチック形（オプション）で作業方法が異なります。

－1は巻線抵抗形、－2はコンダクティブプラスチック形の作業手順になります。

③-1 端子BM-RM又はRM-WM間にテスタ（抵抗レンジ）をあて、電動操作にてコントロールモータを閉→開、開→閉に繰り返し動作させます。

③-2 ポテンショメータのWM端子に（-）、BM端子に（+）とし、DC 5Vを印加してください。

## 注記

ポテンショメータのRM端子にDC 5Vを印加しますと、減少側でショートしてポテンショメータが焼損します。

RM端子に（+）、WM端子に（-）をテスタ（電圧レンジ）にてあて、電動操作にてコントロールモータを閉→開、開→閉に繰り返し動作させます。

④動作中にテスタの数値がスムーズに上昇（下降）するか確認します。この時、数値が急激に変化したり、動作量に対し数値が比例して変化しない場合はポテンショメータの異常が考えられます。

## 注記

ポテンショメータの異常が認められた場合は、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。内容を確認した後、復旧方法等についてご提案させていただきます。

⑤異常が認められなかった場合は、外部配線を復線し、カバーを取付けてください。

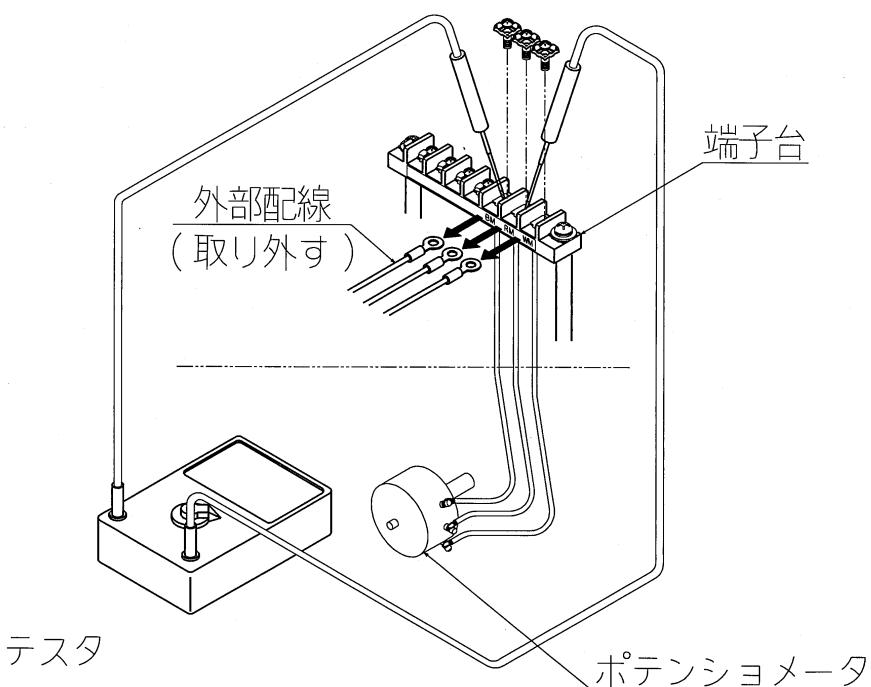


図8：ポテンショメータの点検

## (2) ポテンショメータの推奨点検・交換周期

表7：ポテンショメータ推奨点検・交換周期

形 式	推奨点検周期	推奨交換周期
巻線抵抗形（標準）	1ヶ月に1度	2年
コンダクティブプラスチック形（オプション）	1ヶ月に1度	4年

表7の年数は、開閉頻度、使用環境により異なりますので交換の目安として活用してください。ポテンショメータの交換は調整が伴いますので、作業は基本的に弊社サービスマンによる対応とさせていただきます。交換の際は最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 8. 5 マイクロスイッチについて

マイクロスイッチはコントロールモータの開閉停止用のリミットスイッチとして内蔵しています。又、オプションとして信号用接点（インターロック用接点等）にも使用されており、ポテンショメータと同様に、システム上重要な役割を果たす電気部品です。マイクロスイッチ自体が不具合を起こすことは非常にまれではありますが、定期的な予防保守が重要です。表8に従い定期的な交換を行ってください。

表8：マイクロスイッチ推奨交換周期

形 式	推奨交換周期
リミットスイッチ用（信号用）	6年

表8の年数は、開閉頻度、使用環境により異なりますので交換の目安として活用してください。マイクロスイッチの交換は調整が伴いますので、作業は弊社サービスマンによる対応とさせていただきます。交換の際は最寄りの弊社営業所までご連絡ください。



## 警 告

- マイクロスイッチの交換は分解が伴いますので、弊社サービスマン以外は絶対に行わないでください。人身事故、けが、機器破損のおそれがあります。

## 8. 6 パッキンについて

パッキンは経年的に劣化する部品です。表9に従い定期的な交換を行ってください。

表9：パッキンの推奨交換周期

パッキン種類	推奨交換周期
カバー用Oリング	2年
ケーブルグランド用Oリング	2年



表9の年数は、使用環境により異なりますので交換の目安として活用してください。又、上記の期間内でも、1年以上経過してからカバーを開放する場合、Oリングは新しいものに交換してください。ケーブルランドのパッキン類を交換する場合は、ケーブルランド一式を交換してください。

## 9. 分解・組立と調整

### 9. 1 分解・組立



#### 危険

- 活線状態で作業せず、必ず主電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります。



#### 注意

- 分解・組立作業は電気的及び機械的に十分な知識を持った方が行ってください。

内部分解は、弊社工場での引取り整備となりますので、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。  
以下、モータ、スイッチ機構の取り外し分解について示します。

#### 分解

##### ① モータの取り外し

- (1) カバーを取り付けてある六角穴付きボルト4本を外します。
- (2) カバーを取り外します。
- (3) モータのリード線（黒／灰、2本）をコンデンサから切断し外します。  
あらかじめ切り離したリード線色を控えておくと組付け時に役立ちます。
- (4) モータを取り付けているビス（4本）を外し、モータ本体を取り外します。

- ② スイッチ機構の取り外し、分解
  - (1) カバー、モータを取り外します。
  - (2) コンデンサに半田付けされている配線（赤、黄）を切断し、コンデンサ取り付け用ビスを外し、コンデンサを取り外します。
  - (3) リミット軸抑えに付いている六角穴付きボルト（2本）を緩め、組立板を止めているビス（2本）を外します。（部品名称は図12を参照してください。）
  - (4) スイッチ機構1式がフリーになりますので、後方へまっすぐ引き抜きます。
  - (5) スイッチ機構の分解については図12を参照してください。

#### 組立

組立は基本的に分解と逆の手順で行ないますが、下記の点に注意してください。

- (1) Oリングは新品に交換してください。
- (2) モータリード線（黒／灰、2本）のコンデンサへの接続ははんだ付けにて行ってください。はんだごては30W以下を使用し、作業はすばやく行ってください。  
コンデンサ端子の2本のうち、片側の端子には灰色、赤色のリード線を、もう一方には黒色、黄色をそれぞれ2本接続します。
- (3) 内部結線は確実に行なってください。

#### 9. 2 スイッチ調整（図9参照）



#### 危険

- 活線状態で作業せず、必ず主電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 点検の為に使用する電気計測器類は防爆構造のものを使用してください。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります。



#### 注意

- スイッチ調整はコントロールモータの性能上非常に重要な作業です。本項の内容を十分理解した上で作業を行ってください。機器破損のおそれがあります。



- ①コントロールモータ用の電源を遮断します。
- ②コントロールモータのカバーを外します。
- ③調整したいマイクロスイッチを探します。調整したいマイクロスイッチの端子間にテスター（抵抗レンジ）をあて、テスターの針を見ながらマイクロスイッチのローラを細い棒等で押します。テスターの針が振れたマイクロスイッチが該当のものです。
- ④調整するマイクロスイッチに対応したカムの止めねじ（M3六角穴付き）を2本とも緩めます。
- ⑤スイッチ設定したい位置までコントロールモータを電動操作で移動させます。
- ⑥該当するカムを手で回し、カム山がスイッチのローラに乗り「カチッ」と動作音がする位置でカムの止めねじを仮固定してください。
- ⑦電源を復旧し電動動作にて希望した位置でマイクロスイッチが働くか確認します。この時、位置がずれていた場合、再度④以降の作業を行います。
- ⑧調整完了後、カムの止めねじを2本ともしっかりと締め込みます。
- ⑨最後に、L形六角レンチをねじ穴に差し込んだまま緩み止め剤を塗布します。
- ⑩コントロールモータのカバーを取り付け作業は完了です。試運転を行い、動作状態の確認を行ってください。

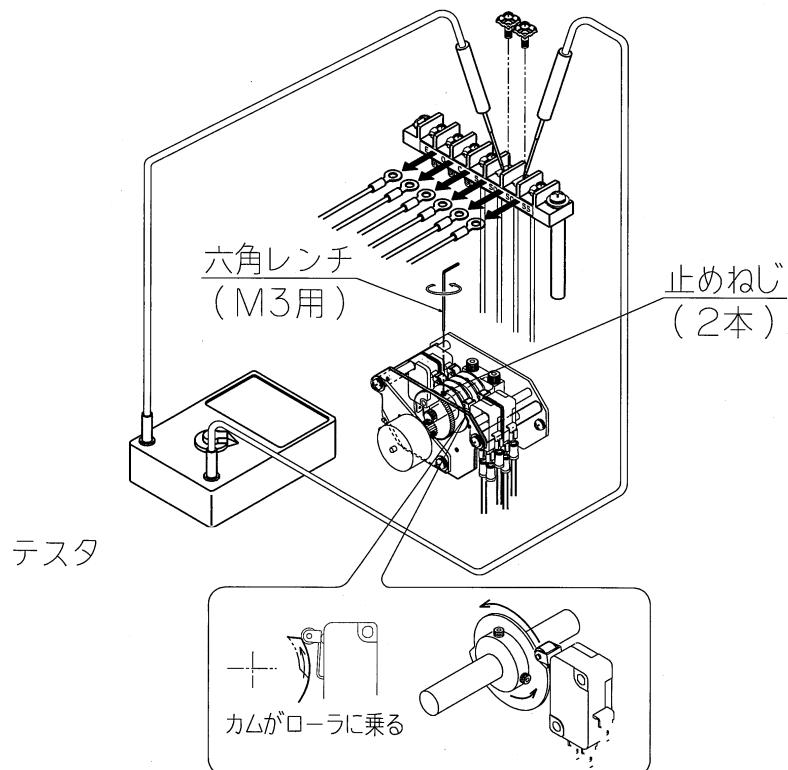


図9：スイッチ調整

## 9. 3 ポテンショメータの交換と調整



## 危 険

- 活線状態で作業せず、必ず主電源を切って作業してください。感電のおそれがあります。
- 作業前に爆発性ガスが存在しない事を確認してください。爆発性ガス雰囲気の中での作業は爆発事故を引き起こすおそれがあります。
- 点検の為に使用する電気計測器類は防爆構造のものを使用してください。
- 本機の容器（ハウジング、カバー）は火炎が逸走しない隙間精度となっています。取り外す・取り付ける際は接合面にゴミ、ホコリ等が付着しない様に、又傷、打痕をつけない様に注意してください。防爆性能を維持できず爆発事故を引き起こすおそれがあります。



## 注 意

- ポテンショメータの交換と調整はコントロールモータの性能上非常に重要な作業です。本項の内容を十分理解した上で作業を行ってください。機器破損のおそれがあります。
- はんだ付けは30W以下の容量のもので素早く作業してください。ポテンショメータを破損するおそれがあります。

コンダクティブプラスチック形ポテンショメータの交換・調整要領は(3)、(4)を参照してください。

(1) ポテンショメータの交換要領（制御動作C形、巻線抵抗形ポテンショメータ  $135\Omega$  の場合）

- ① コントロールモータを電動動作で全閉位置とし電源を遮断します。
- ② コントロールモータのカバーを外します。
- ③ 端子箱カバーを外し、端子BM, RM, WMに接続されている外部配線を解線します。
- ④ 端子RM-WM間にテスタ（抵抗レンジ）をあて抵抗値を測定、記録します。
- ⑤ ポテンショメータ本体の3端子に接続されているリード線色と端子番号を記録します。
- ⑥ ポテンショメータの端子付近からリード線を切断します。
- ⑦ ポテンショメータ取付板を取り外します。（図10参照）
- ⑧ ポテンショメータに付いているギヤを取り外します。ポテンショメータを取付板から取り外します。
- ⑨ 新しいポテンショメータを取付板に取付け、⑧で取り外したギヤをポテンショメータ軸に取付けます。（図10参照）
- ⑩ リード線をポテンショメータ端子にはんだ付けします。リード線は⑤で記録した内容通りに接続してください。又、端子へのはんだ付け作業は出来るだけ手早く行ってください。
- ⑪ ポテンショメータ取付板を本体に取付けます。この時、端子RM-WM間の抵抗値を測定し、おおよそ④で測定した数値に近い位置で組み付けると、後工程の調整作業がやり易くなります。尚、組み付けの際はギヤのかみ合い状態がきつくなりすぎないように注意してください。（若干のかみ合いガタがある程度が良い状態です）



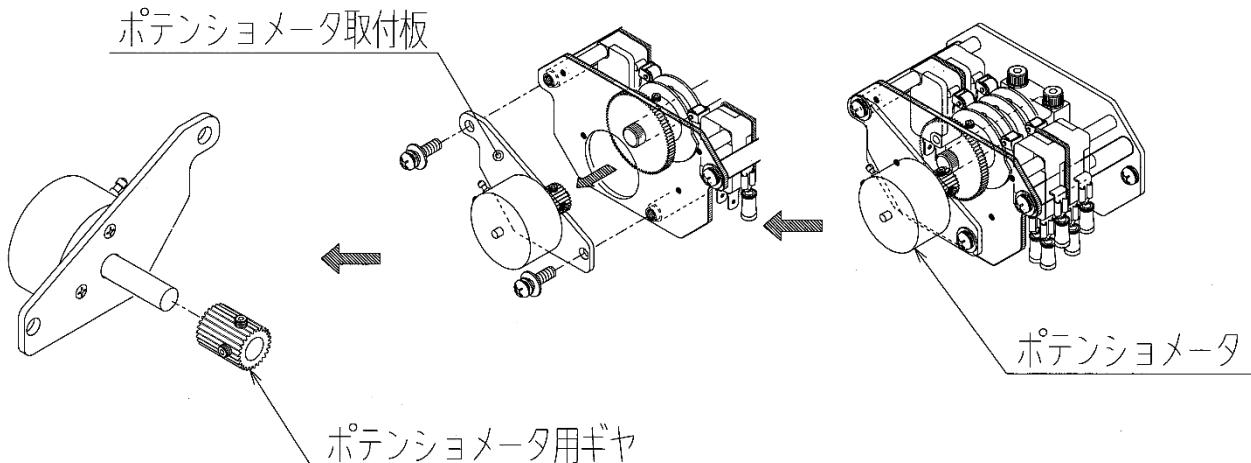


図 10：ポテンショメータの取り外し

以上で交換作業は終了です。引き続き調整作業を行う場合は（2）ポテンショメータの調整要領④から行ってください。

#### （2）ポテンショメータの調整要領 （制御動作C形、巻線抵抗形ポテンショメータ $1\ 3\ 5\ \Omega$ の場合）

- ①コントロールモータを電動動作で全閉位置とし電源を遮断します。
- ②コントロールモータのカバーを外します。
- ③カバーを外し、端子BM, RM, WMに接続されている外部配線を解線します。
- ④カム軸ギヤを固定している止めねじ（M4六角穴付き）を2本とも緩めます。
- ⑤端子RM-WM間にテスタ（抵抗レンジ）をあて抵抗値を測定しながらカム軸ギヤを指で回し、抵抗値が約  $2\ \Omega$  となる位置でカム軸ギヤの止めねじを仮固定します。（図11参照）

#### 注記

- ・前項ポテンショメータの交換から引き続き作業を行っている場合は、（1）④で測定した数値に近くなるように調整します。

- ⑥端子BM-RM間にテスタ（抵抗レンジ）をあて抵抗値を測定しながら電動操作で全開位置まで動作させます。この時、抵抗値が徐々に上昇していきますが、テスターの数値が異常な値を示さないかの確認も同時に行います。
- ⑦全開位置のマイクロスイッチが動作した位置での抵抗値が  $1\sim 5\ \Omega$  の範囲に入っていれば調整作業は完了です。
- ⑧  $1\ \Omega$  未満、又は  $5\ \Omega$  を超える抵抗値となった場合は再度④の作業を行ってください。
- ⑨最後にカム軸ギヤ固定用の止めねじを2本ともしっかりと締め込み、緩み止め剤を塗布します。
- ⑩外部配線を復線してください。
- ⑪コントロールモータのカバーを取り付け作業は完了です。試運転を行い、動作状態の確認を行ってください。

## 注記

- 本文の抵抗値はすべてポテンショメータが  $135\Omega$  の場合の数値です。
- 抵抗値  $200$ 、 $500$ 、 $1000$ 、 $2000\Omega$  等の特殊抵抗値の場合は、数値を  $135\Omega$  との比率分大きくして調整してください。

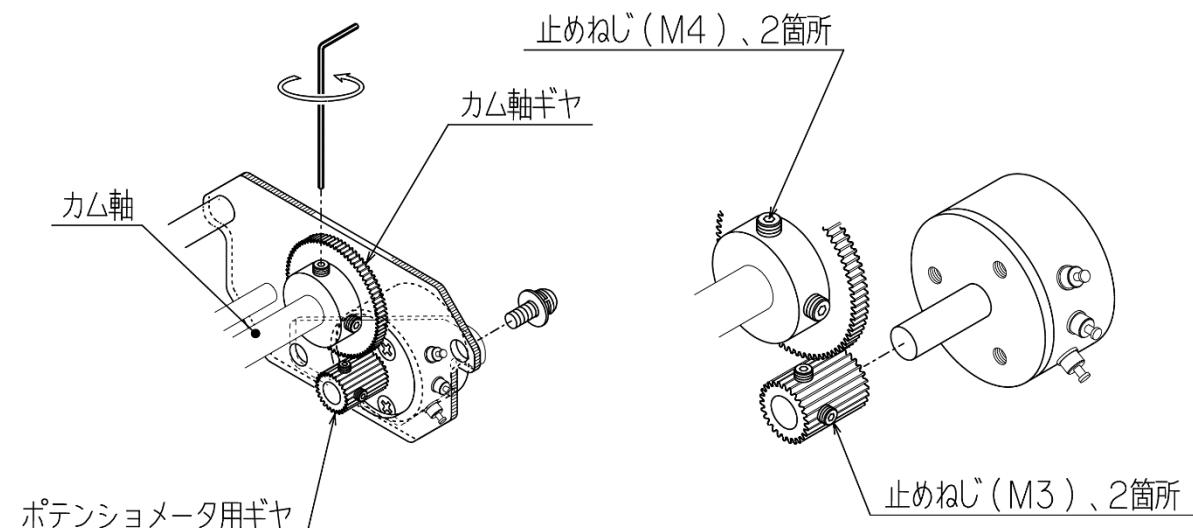


図 1 1 : ポテンショメータの調整

No.	部品名稱	No.	部品名稱	No.	部品名稱
1	組立板	11	カラー (L=17.95)	A	マイクロスイッチ
2	上部組立板	12	カラー (L=13.8)	B	スナップリテナー
3	カム軸抑え	13	カラー (L=8.15)	C	六角穴付きボルト
4	スラストワッシャ	14	ポテンショメータ取付板	D	止めねじ (M3)
5	絶縁板 (t2.0)	15	カム軸ギヤ	E	皿ねじ
6	絶縁板 (t1.5)	16	ポテンショメータ用ギヤ	F	なべ小ねじ
7	カム	17	カラー (L=11.8)	G	ポテンショメータ
8	カム軸			H	止めねじ (M4)
9	リミット支柱			J	止めねじ (M3)
10	マイクロ止め支柱			K	皿ねじ

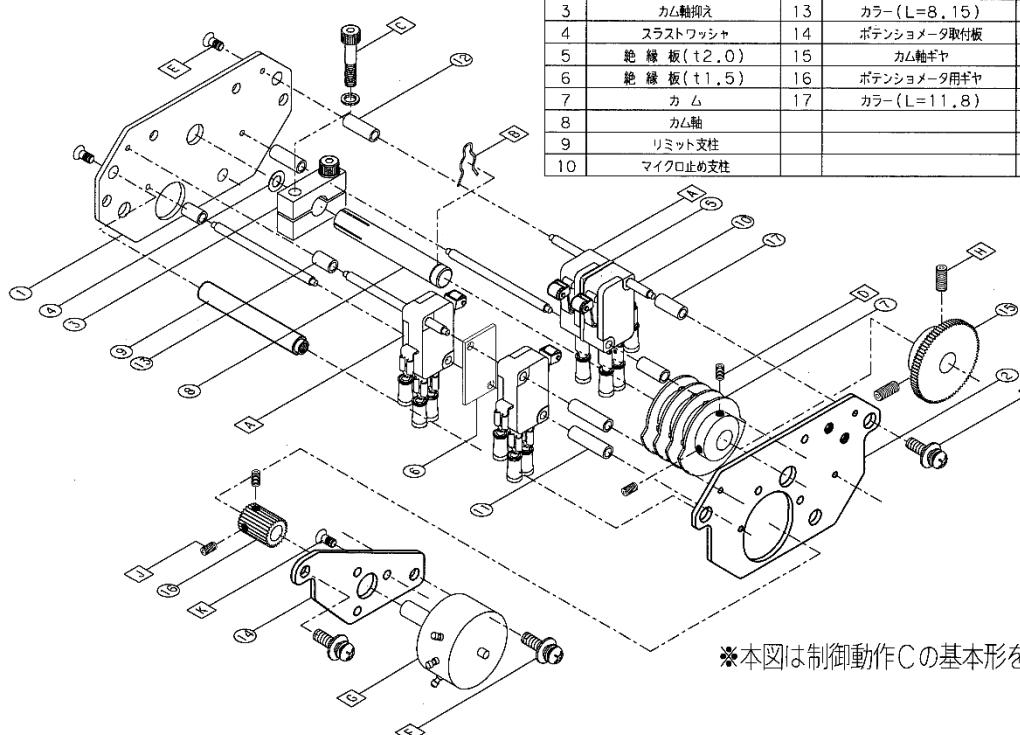


図 1 2 : スイッチ部の構造



## (3) ポテンショメータの交換要領（コンダクティブプラスチック形ポテンショメータの場合）

- ①コントロールモータを電動動作で全閉位置とし電源を遮断します。
- ②コントロールモータのカバーを外します。
- ③カバーを外し、端子BM, RM, WMに接続されている外部配線を解線します。
- ④WM端子に（-）、BM端子に（+）とし、DC 5 Vを印加してください。

### 注記

ポテンショメータのRM端子にDC 5 Vを印加しますと、減少側でショートしてポテンショメータが焼損します。

⑤RM端子に（+）、WM端子に（-）をテスタ（電圧レンジ）にてあて、電圧値を測定、記録します。

⑥ポテンショメータ本体の3端子に接続されているリード線色と端子番号を記録します。

⑦ポテンショメータの端子付近からリード線を切断します。

⑧ポテンショメータ取付板を取り外します。（図10参照）

⑨ポテンショメータに付いているギヤを外し、ポテンショメータを取付板から取り外します。

⑩新しいポテンショメータを取付板に取付け、⑨で取り外したギヤをポテンショメータ軸に取付けます。（図11参照）

⑪リード線をポテンショメータ端子にはんだ付けします。リード線は⑥記録した内容通りに接続してください。又、端子へのはんだ付け作業は出来るだけ手早く行ってください。

⑫ポテンショメータ取付板を本体に取付けます。この時、④と同じ作業をし、電圧値をおおよそ⑤で測定した数値に近い位置で組み付けると、後工程の調整作業がやり易くなります。

尚、組み付けの際はギヤのかみ合い状態がきつくなりすぎないように注意してください。（若干のかみ合いガタがある程度が良い状態です）

以上で交換作業は終了です。引き続き調整作業を行う場合は（4）ポテンショメータの調整要領④から行ってください。

## (4) ポテンショメータの調整要領（コンダクティブプラスチック形ポテンショメータの場合）

- ①コントロールモータを電動動作で全閉位置とし電源を遮断します。
- ②コントロールモータのスイッチカバーを外します。
- ③カバーを外し、端子BM, RM, WMに接続されている外部配線を解線します。
- ④カム軸ギヤを固定している止めねじ（M4六角穴付き）を2本とも緩めます。
- ⑤WM端子に（-）、BM端子に（+）とし、DC 5 Vを印加してください。

### 注記

ポテンショメータのRM端子にDC 5 Vを印加しますと、減少側でショートしてポテンショメータが焼損します。

⑥RM端子に(+)、WM端子に(-)をテスタ(電圧レンジ)にてあて、電圧値を測定しながらカム軸ギヤを指で回し、電圧値が約50mVとなる位置でカム軸ギヤの止めねじを仮固定します。(図11参照)

**注記**

前項ポテンショメータの交換から引き続き作業を行っている場合は、(3)⑤で測定した数値に近くなるように調整します。

⑦そのまま電圧値を測定しながら電動操作で全開位置まで動作させます。

この時電圧値が徐々に上昇していき、全開位置で約5Vになることを確認します。

また、途中でテスターの数値が異常な値を示さないかの確認も同時に行います。

⑧再度コントロールモータを閉側へ動作させ、約50mVになることを確認します。

⑨最後にカム軸ギヤ固定用の止めねじを2本ともしっかりと締め込み、緩み止め剤を塗布します。

⑩外部配線を復線し、端子箱カバーを取付けてください。

⑪コントロールモータのスイッチカバーを取付け作業は完了です。試運転を行い、動作状態の確認を行ってください。



## 10. トラブルと処置

コントロールモータに何らかの異常が生じた場合は、表10、表11を参照の上、早めに適切な処置を行ってください。処置を行っても回復しない場合は最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

表10：トラブルと処置1

トラブルの内容	推定原因	処置
無負荷で動作しない	電源が供給されていない	電源を復旧する
	電気回路の不良	電気回路を点検する
	ヒューズの溶断	ヒューズを取り替える
	保護装置の作動	作動原因を取り除く
	被駆動側装置の拘束	被駆動側装置を点検する
	モータ巻線の断線	モータ交換
無負荷でモータは回るが出力軸が回らない	内部ギヤの損傷	工場返却修理
負荷をかけると動作しない	過負荷	定格トルク値以下まで下げる
	ヒューズの溶断	ヒューズの容量再計算
	内部軸受けの損傷	工場返却修理
	内部ギヤの損傷	工場返却修理
	モータ巻線の短絡（レア・ショート）	モータ交換
	コンデンサの容量抜け	コンデンサ交換
過度の温度上昇	動作頻度が高すぎる	動作頻度を下げる
	使用場所の周囲温度が高い	換気方法を改善する
	モータ巻線の短絡（レア・ショート）	モータ交換
動作したり、しなかったりする	内部ギヤの損傷	工場返却修理
	電気回路の不良	電気回路を点検する
ハンチング動作する	ポテンショメータの接触不良	ポテンショメータ交換
	計装信号の不良	計装信号を点検する
	モータブレーキ不良	モータ交換

表11：トラブルと処置2

トラブルの内容	推定原因	処置
所定の位置で停止しない	マイクロスイッチ不良	マイクロスイッチの交換
	マイクロスイッチ調整不良	スイッチ再調整
	モータブレーキ不良	モータ交換
動作中に停止する	内部ギヤの損傷	工場返却修理
	過負荷	定格トルク値以下まで下げる
指令値通り動作しない	ポテンショメータの接触不良	ポテンショメータ交換
	結線間違え	結線チェック
	電気回路の間違え	電気回路チェック
グリース漏れ	グリースの劣化	工場返却修理
	オイルシールの劣化	工場返却修理
異常な音がする	内部ギヤの損傷	工場返却修理
	内部軸受けの損傷	工場返却修理
	異物の混入	工場返却修理
異常に振動が大きい	据付台の剛性不足	据付台の補強
	被駆動側装置の振動伝達	単独運転による振動確認



## 1.1. 製品保証

当社納入製品の保障範囲は、当社製作範囲に限定します。

保障期間	新品に限り、工場出荷後 18 ヶ月又は稼働後 12 ヶ月のうち何れか短い方をもって保証期間と致します。
保証内容	保証期間内において、取扱説明書に準拠する適切な据付、連結ならびに保守管理が行われ、かつ、カタログに記載された仕様もしくは別途合意された条件下で正しい運転が行われたにもかかわらず、万一コントロールモータが故障した場合は、下記保証適用除外の場合を除き無償で当社の判断おいて修理または交換致します。ただし、コントロールモータがお客様の装置に連結している場合において、当該装置等からの取り外し、当該装置への取り付け、その他これらに付帯する工事費用、輸送等に要する費用ならびにお客様に生じた機会損失、操業損失その他の間接的な損害については一切補償致しません。
保証適用除外	<p>下記の項目については、保証適用除外とさせていただきます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コントロールモータの据付、他の装置等との連結の不具合に起因する故障</li> <li>2. コントロールモータの保管が当社の定める保管要領書に定める要領によって実施されていないなど、保守管理が不十分であり、正しく取扱いが行われていないことが原因による故障</li> <li>3. 仕様を外れる運転や当社推奨以外の部品を使用し運転が行われたことによる故障、お客様の連結された装置等の特殊仕様に起因する故障</li> <li>4. コントロールモータに改造や構造変更を施したことによる故障</li> <li>5. お客様の連結された装置等の不具合に起因してコントロールモータに生じた二次的な故障</li> <li>6. お客様の支給受け部品もしくはご指定部品の不具合により生じた故障</li> <li>7. 地震、火災、水害、塩害、ガス害、落雷、その他の不可抗力が原因による故障</li> <li>8. 正常な使用方法でも、軸受け、オイルシール等の消耗部品が自然消耗、摩耗、劣化した場合の当該消耗部品に関する保証</li> <li>9. 前各号の他当社の責めに帰すことができない事由による故障</li> </ol>

## 12. お問合せ先

☆各種お問合せ、メンテナンスのご依頼は最寄りの各営業所までお問い合わせください。

□ 東京営業所 〒101-0052  
 東京都千代田区神田小川町3-2  
 TEL 03-3292-1731 (代表)  
 FAX 03-3292-1739

□ 大阪営業所 〒540-0004  
 大阪府大阪市中央区玉造1-2-36 大阪農商ビル  
 TEL 06-6768-3501 (代表)  
 FAX 06-6763-5804

□ 九州出張所 〒816-0831  
 福岡県春日市大谷3-26 アスネット内  
 092-575-2661 (代表)  
 092-575-2669

☆技術的なお問合せは本社・技術部までお問い合わせください。

□ 本社・工場 〒198-8510  
 東京都青梅市今井3-7-20  
 ホームページ <http://www.ome-toho.co.jp>  
 TEL 0428-32-3511 (代表)  
 FAX 0428-32-3515

□ 技術部直通 TEL 0428-32-3541  
 FAX 0428-32-3545

改訂履歴	改訂内容	取扱説明書番号
2019年12月19日	初版発行	NN-13190A-J





株式会社 東邦製作所

dMC-50、35、24形コントロールモータ 取扱説明書

---

無断転載・複製禁止

発行 株式会社 東邦製作所  
〒198-8510 東京都青梅市今井3-7-20

---

---